

高阻燃液冷感应线

YEC-SHTH



使用说明书

免责声明

感谢您选择本公司泄漏检测相关产品,我们将为您提供高效、优质的服务,我们的服务宗旨:服务第一,用户至上。为了维护您的合法权益,请您仔细阅读以下条款:

本手册仅作为相关产品的指导说明,可能与实际产品存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需要,本公司可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录本官网查阅。

本公司建议您在专业人员的指导下使用本手册,若产品存在违规操作、人为损坏,以及第三方不可抗力如火灾、水灾、雷电自然灾害等情形时,本公司不承担任何责任。

使用本产品时,请您严格遵循适用的法律法规,避免侵犯第三方权利,包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。

一. 产品简介

YEC-SHTH 系列液冷感应线采用编织护套设计,具有防尘、防误报、可靠性高、感应灵敏等特点,并具有自动恢复功能,可重复使用。本产品适用于液冷服务器、高精端设备等对尺寸与灵敏度有高要求的场所。

二. 适用范围

YEC-SHTH 适应于 IDC 机房、数据中心、液冷服务器、新能源汽车、蓄电池等等。

三. 功能特点

- ▶ 本产品已获得国家专利局颁发的专利证书,线缆的带护套设计不仅可以减少环境电磁干扰降低误报率,还大大提高了线缆的强度及使用寿命;护套采用环保尼龙纤维材料设计,具有高绝缘度特性,可直接敷设在金属表面。
- ▶ 液冷感应线采用两芯线设计,通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统,可配套适用于业疆不定位系列漏液控制器,以及国内外其他品牌的不定位泄漏检测系统(区域式检测系统)。
- ▶ 液冷感应线线芯采用多股线芯结构设计,增加了线缆的柔韧性,有效解决弯折过程中造成感应线不可复原、甚至损坏的问题。
- ▶ 液冷感应线由先进工艺加工而成,采用工厂注塑压制标准接头连接引出线,美观大方,大大增加了线缆的可靠性。

四. 技术规格

项目	规格
传感特性	传感能力: 0.08ml: 2.25KΩ; 0.12ml: 12.73KΩ; 0.16ml: 9.23KΩ; 0.20ml: 7.01KΩ; 0.24ml: 6.5KΩ; 0.28ml: 5.82KΩ; 0.32ml: 5.06KΩ; 0.36ml: 4.71KΩ; 0.40ml: 4.66KΩ; 0.44ml4.33KΩ; 0.48ml: 3.93KΩ; 0.52ml: 3.77KΩ; 0.56ml: 3.7KΩ; 0.60ml: 3.51KΩ; 0.64ml: 2.95KΩ; 0.68ml: 2.95KΩ 测量环境: 温度 25℃, 湿度 65%RH 测量载体: 去离子水(电导率: 10μS/cm)
绝缘特性	2 个导体之间的阻抗: >100MΩ/10m
工作环境	温度: -20~100℃ 湿度: 0~95%RH(无凝露)
复位特性	漏水检测后,可通过自然干燥或人工清除水分来复位,并可重复使用,但如果漏水中存在其他导电性污染物,则不可再使用
耐拉特性	最大拉力: 10kgf
折弯半径	最小折弯半径 R≥4mm,小于该折弯半径可能会导致感应线性能降级甚至损坏
折弯次数	最大折弯次数: 1000次,大于该值可能会导致感应线性能降级甚至损坏
重量	传感器: 4.7 g/m±0.5g/m
阻燃等级	参照 UL94-2017 标准,符合 VO 级别

五.产品结构

感应线内部结构

导体:采用合金材料

编织层: 环保尼龙纤维

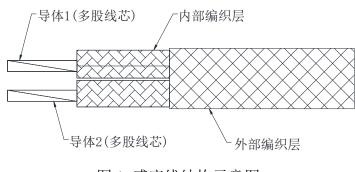


图 1 感应线结构示意图

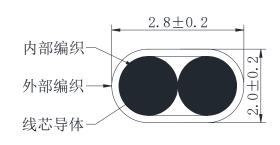


图 2 感应线截面示意图

线束结构

连接器: 用户定制

引出线: 用户指定长度

终止端:连接器或检测终端(用户可指定)

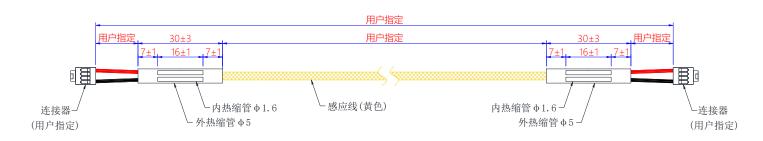


图 3 线束结构示意图

六.工作原理

当有液体与液冷感应线接触时,液体浸入感应线编织层,使两根感应线芯遇液体导通,形成回路,测漏控制器检测到漏液情况,发出报警信号。

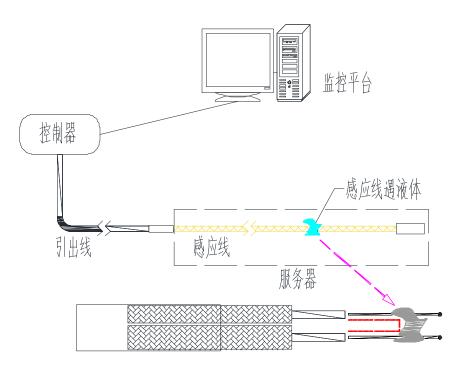


图 4 工作原理示意图

七. 安装说明

- ▶ 安装液冷感应线时,可以沿着或者缠绕服务器冷管敷设,或者根据需要敷设于机柜或机器内部易积水和渗水的区域。
- ▶ 固定感应线时,可用合适的热缩套管把液冷管与感应线套在一起,热缩管两头使用醋酸胶布缠绕固定,或全部使用醋酸胶布缠绕固定。建议热缩管不做热缩处理,使感应线减小受力。

八. 注意事项

- ▶ 感应线在敷设过程中保持干燥和洁净。
- ▶ 感应线应避免敷设在易发生结露的地方。
- ▶ 感应线应避免敷设在高温高湿、振动、腐蚀性气体环境及其他电子杂讯干扰源等环境。
- ▶ 感应线安装时应避免折弯半径小于 4mm, 否则可能导致感应线损坏。
- 感应线安装时或使用过程中,禁止人为用力挤压与物体重压,否则可能导致感应线损坏。
- ▶ 感应线安装时应避免拉力过大,否则可能出现感应线连接端线头连接松动、连接不良、断裂以及端子脱落等情况。
- ▶ 感应线缠绕式敷设时应避免缠绕半径小于 24mm, 否则可能导致感应线损坏。
- ▶ 感应线禁止重叠缠绕,否则可能导致感应线产生误报警。
- ▶ 当漏液中溶解有导电性物质,或者溶解有防水性污染物(蜡,油分等)时,可能发生无法复位现象,此时,则需要更换感应线。